






GB	Cordless Cut-Out Tool	INSTRUCTION MANUAL
UA	Акумуляторний вирізувальний інструмент	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
PL	Frezarko-Wycinarka Akumulatorowa	INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO	Mașină de tăiere cu acumulator	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
DE	Akku-Rotationsschneider	BEDIENUNGSANLEITUNG
HU	Vezeték nélküli kivágógép	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK	Akumulátorové náradie na odrezávanie	NÁVOD NA OBSLUHU
CZ	Akumulátorová rotační frézka	NÁVOD K OBSLUZE

**DCO140**  
**DCO180**

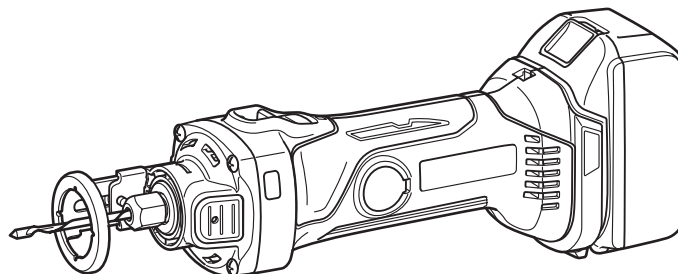


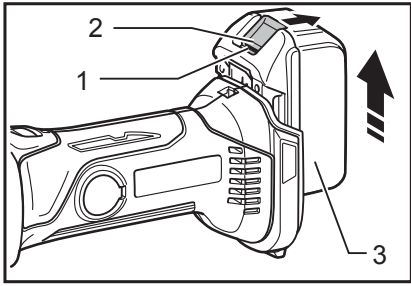


**1** 014849

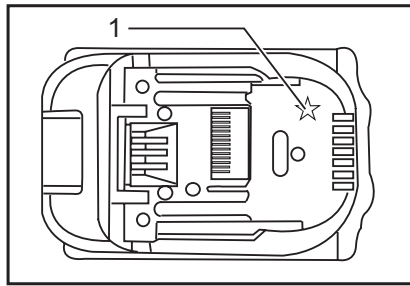


**2** 012128

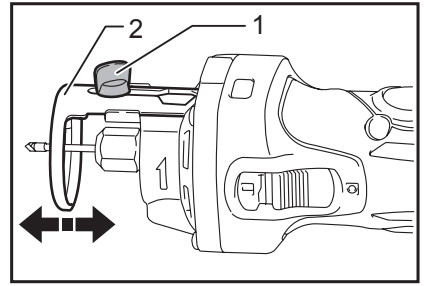


**3** 014854

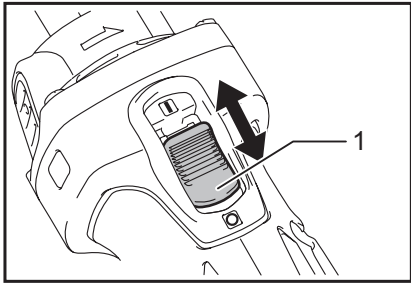


**4** 014856

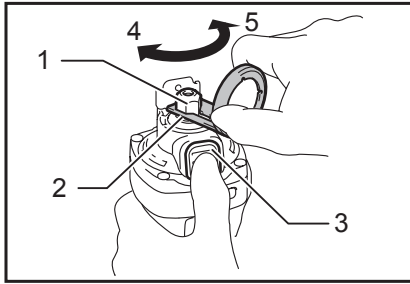


**5** 014852

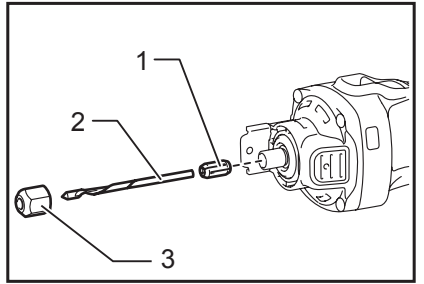


**6** 014853

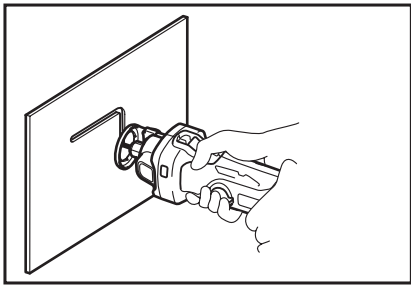


**7** 014857

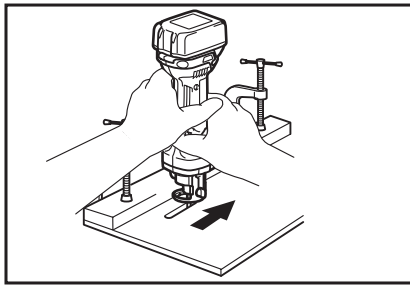


**8** 014858

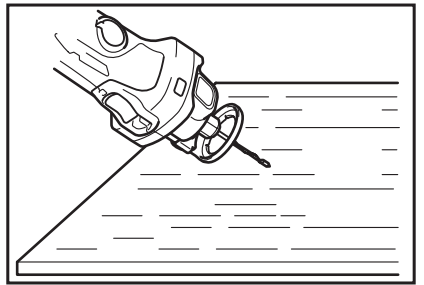


**9** 014870

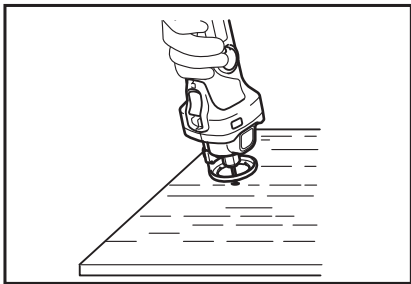


**10** 014871

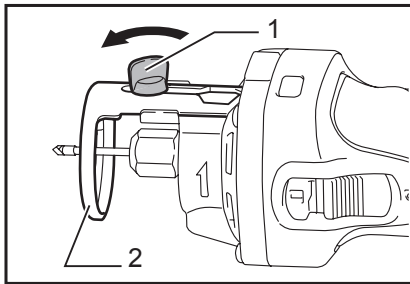


**11** 014865

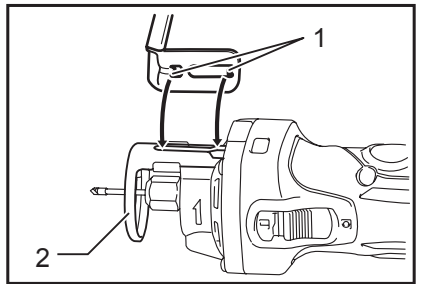


**12** 014866

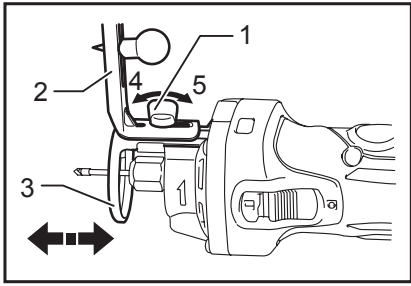


**13** 014867

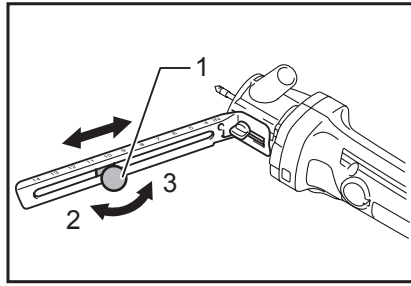


**14** 014863

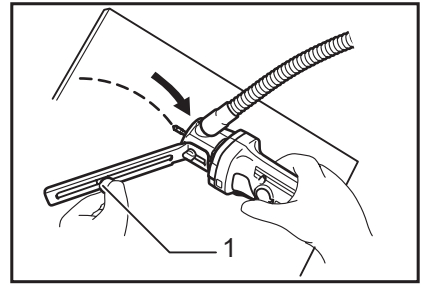


**15** 014864

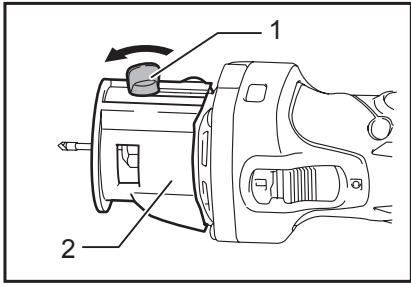


**16** 014851

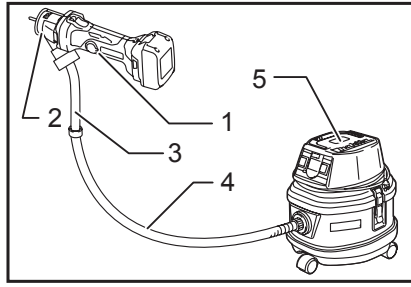


**17** 014859

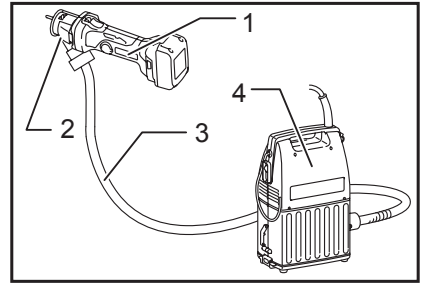


**18** 014860

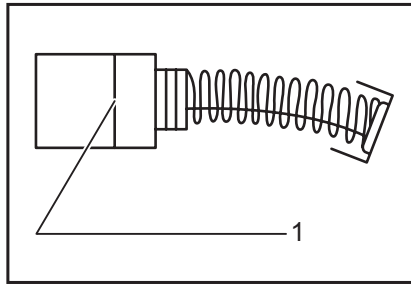

**19** 001145

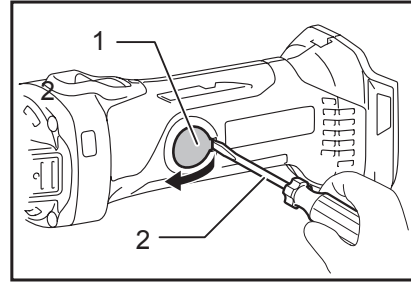

**20** 014868

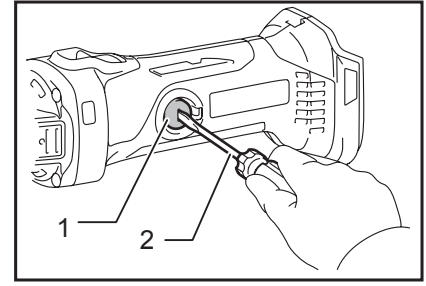

**21** 014869

## MAGYAR (Eredeti útmutató)

### Az általános nézet magyarázata

1-1. Piros rész	11-1. Szárnyascsavar	17-1. Szerszám
1-2. Gomb	11-2. Csúszósaru	17-2. Porszívó fedőlap
1-3. Akkumulátor	12-1. Kiemelkedések	17-3. Cső, 28
2-1. Csillag jelzés	12-2. Csúszósaru	17-4. Cső porszívóhoz
3-1. Szárnyascsavar	13-1. Szárnyascsavar	17-5. Porszívó
3-2. Csúszósaru	13-2. Körvezető	18-1. Szerszám
4-1. Csúszókapcsoló	13-3. Csúszósaru	18-2. Porszívó fedőlap
5-1. Befogópatron anya	13-4. Lazítsa meg	18-3. Cső, 28
5-2. Csúszósaru	13-5. Rögzíteni	18-4. Porgyűjtő
5-3. Tengelyretesz	14-1. Gomb	19-1. Határjelzés
5-4. Rögzíteni	14-2. Rögzíteni	20-1. Szénkefetartó fedele
5-5. Lazítsa meg	14-3. Lazítsa meg	20-2. Csavarhúzó
6-1. Befogópatron kúp	15-1. Gomb	21-1. Kefetartó sapka
6-2. Betét	16-1. Szárnyascsavar	21-2. Csavarhúzó
6-3. Befogópatron anya	16-2. Porszívó fedőlap	

## RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell	DCO140	DCO180
Patronos tokmány befogadóképessége	3 mm, 6 mm vagy 1/8", 1/4"	3 mm, 6 mm vagy 1/8", 1/4"
Névleges fordulatszám (n) / Üresjárat fordulatszám (n <sub>0</sub> )	30 000 min <sup>-1</sup>	30 000 min <sup>-1</sup>
Teljes hossz	313 mm	313 mm
Tiszta tömeg	1,6 kg	1,7 kg
Névleges feszültség	14,4 V, egyenáram	18 V, egyenáram

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- A műszaki adatok és az akkumulátor országoként változhatnak.
- Súly az akkumulátorral, a 01/2003 EPTA eljárás szerint meghatározva

### Rendeltetésszerű használat

A szerszám gipsz, faanyagok, műanyagok és puha falazóelemek vágására használható.

### Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint meghatározva:

Angnyomásszint (L<sub>pA</sub>) : 77 dB (A)

Tűrés (K): 3 dB (A)

A zajszint a munkavégzés során meghaladhatja a 80 dB (A) értéket.

### Viseljen fülvédőt

### Vibráció

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) EN60745 szerint meghatározva:

Munka mód : forgás terheletlen állapotban

Vibráció kibocsátás (a<sub>h</sub>) : 2,5 m/s<sup>2</sup> vagy kevesebb

Tűrés (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

- A rezgés kibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
- A rezgés kibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitétség mértéke.

### FIGYELMEZTETÉS:

- A szerszám rezgés kibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától függően.
- Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

Csak európai országokra vonatkozóan

## EK Megfeleléségi nyilatkozat

A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek):

Gép megnevezése:

Vezeték nélküli kivágógép

Típuszám/típus: DCO140, DCO180

Megfelel a következő Európai direktíváknak:

2006/42/EC

Gyártása a következő szabványoknak, valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN60745

A műszaki leírás a 2006/42/EK előírásainak megfelelően elérhető innen:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

27.9.2013



000331

Yasushi Fukaya

Igazgató

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

GEA010-1

## A szerszámgepekre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

**⚠ FIGYELEM** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

**Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.**

GEB123-1

## VEZETÉK NÉLKÜLI KIVÁGÓGÉPRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

1. A szerszámgépet a szigetelt markolófelületeinél fogja, ha olyan műveletet végez, amikor a vágóeszköz rejtett vezetékkel érintkezhet. Ha a vágóeszköz „élő” vezetékkel érintkezik, a szerszámgép fém alkatrészei is „áram alá” kerülhetnek, és a kezelőt áramütés érheti.
2. Szorítókkal vagy más praktikus módon rögzítse, és támassza meg a munkadarabot egy szilárd padozaton. A munkadarab kézzel vagy a testtel való megtartása instabil lehet, ezért elvesztheti a kontrollt a munkadarab fölött.

3. Viseljen szemvédőt és pormaszkot.
4. Megfelelően szellőztesse a munkaterületet.
5. Gondosan ellenőrizze a vágószerszámot a használat előtt, repedések vagy sérülések tekintetében. Azonnal cserélje ki a megrepedt vagy sérült vágószerszámot.
6. Ellenőrizze a megfelelő hézagot a munkadarab mögött a vágás előtt, nehogy a vágószerszám kemény felületbe ütközzön, mint pl. padló, munkapad, stb.
7. Ne vágjon fémtárgyakat, mint pl. szegek és csavarok. A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a munkadarabot, és húzza ki belőle az összes szeget, csavart és más idegen anyagot.
8. Ellenőrizze, hogy a vágószerszám nem ér a munkadarabhoz, mielőtt bekapcsolja a szerszámot. A szerszámot bekapcsolásakor mindig mindkét kezével fogja. A motor nyomatéka a szerszám elfordulását okozhatja.
9. Mielőtt használja a szerszámot a tényleges munkadarabon, hagyja járni egy kicsit. Figyelje a rezgéseket vagy imbolygást, amelyek rosszul felszerelt vágószerszámra utalhatnak.
10. Ellenőrizze, hogy a tengelyretesz fel van engedve, mielőtt bekapcsolja a szerszámot.
11. A szerszámot csak akkor használja, ha a saru stabilan csatlakoztatva van a szerszámhoz és egyenletesen és szilárdan támaszkodik a munkadarabnak.
12. Tartsa a szerszámot szilárdan.
13. Ne végezzen semmilyen, a munkadarab megtámasztására vagy vezetésére irányuló műveletet a kezeivel.
14. Tartsa távol a kezeit a mozgó alkatrészekről.
15. Ne használja a szerszámot fúrásra.
16. Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak kézben tartva használja a szerszámot.
17. A vágószerszám eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a szerszámot és várja meg, amíg a vágószerszám teljesen megáll.
18. Ne érjen a vágószerszámhoz vagy a munkadarabhoz közvetlenül a munkavégzést követően; azok rendkívül forrók lehetnek és megégethetik a bőrt.
19. Figyeljen oda, hogy a helyes szárátmérőjű vágószerszámokat használja, amelyek megfelelőek a szerszám sebességéhez is.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.**

## **⚠ FIGYELMEZTETÉS:**

**NE HAGYJA**, hogy a kényelem vagy a termék (többszöri használatból adódó) mind alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági előírások szigorú betartását. A **HELYTELEN HASZNÁLAT** és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

ENC007-8

## **FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK**

### **AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN**

1. Az akkumulátor használata előtt tanulmányozza át az akkumulátortöltőn (1), az akkumulátoron (2) és az akkumulátorral működtetett terméken (3) olvasható összes utasítást és figyelmeztető jelzést.
2. Ne szerelje szét az akkumulátort.
3. Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges égések és akár robbanás veszélyével is járhat.
4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátort:
  - (1) Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan vezető anyagokkal.
  - (2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen.
  - (3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy esőnek.

Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget, túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghibásodást is okozhat.
6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 ° C-ot (122 ° F).
7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben felrobbanhat.
8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az akkumulátort.
9. Ne használjon sérült akkumulátort.
10. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

### **ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.**

## **Tippek a maximális élettartam eléréséhez**

1. Töltse fel az akkumulátort még mielőtt teljesen lemerülne.  
Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a szerszám teljesítménye.
2. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akkumulátort.  
A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
3. Az akkumulátort szobahőmérsékleten töltse 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F) közötti hőmérsékleten. Hagyja, hogy a forró akkumulátor lehűljön, mielőtt elkezdi azt feltölteni.
4. Töltse fel az akkumulátort hathavonta egyszer, ha nem használja az eszközt hosszabb ideig.

# MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

## **⚠VIGYÁZAT:**

- Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen funkciót a szerszámon.

## **Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása**

### **Fig.1**

## **⚠VIGYÁZAT:**

- Mindig kapcsolja ki az eszközt, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.
- **Az akkumulátort és a szerszámot tartsa erősen, amikor az akkumulátort a szerszámra helyezi vagy eltávolítja arról.** Amennyiben nem így jár el, a szerszám vagy az akkumulátor a kezéből kicsúszhat és megsérülhet, illetve személyi sérülést okozhat.

Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja be az akkumulátoregység elején található gombot, és tolja ki az egységet.

Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulátor nyelvét a burkolaton található vátatba és csúsztassa a helyére. Egészen addig tolja be, amíg az akkumulátor egy kis kattánással a helyére nem ugrik. Ha látható a piros rész a gomb felső oldalán, akkor a gomb nem kattant be teljesen.

## **⚠VIGYÁZAT:**

- Mindig tolja be teljesen az akkumulátort, amíg a piros rész el nem tűnik. Ha ez nem történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszámból, és Önnek vagy a környezetében másnak sérülést okozhat.
- Ne erőltesse az akkumulátort behelyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be könnyedén, akkor nem megfelelően lett behelyezve.

## **Akkumulátor védőrendszer**

A szerszám akkumulátorvédő rendszerrel van felszerelve. A rendszer automatikusan lekapcsolja a motor áramellátását, így megnöveli az akkumulátor élettartamát. A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha a szerszám és/vagy az akkumulátor a következő helyzetbe kerül:

- Túlterhelt:

A szerszámot úgy működteti, hogy az szokatlanul erős áramot vesz fel.

Ilyenkor kapcsolja ki a szerszámot, és állítsa le azt az alkalmazást, amelyik a túlterhelést okozza. Újraindításhoz kapcsolja be a szerszámot.

Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor túlmelegedett. Ilyenkor hagyja kihűlni az akkumulátort, mielőtt ismét bekapcsolná a szerszámot.

- Az akkumulátor töltöttsége alacsony:  
Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége túl alacsony, a szerszámot nem tudja működtetni. Ilyenkor távolítsa el, és töltsse fel az akkumulátort.

## **MEGJEGYZÉS:**

A túlmelegedés elleni védelem csak csillag jelzésű akkumulátorral működik.

### **Fig.2**

## **A vágási mélység beállítása**

### **Fig.3**

A saru beállításához lazítsa meg a szárnyascsavart. Csúsztassa a sarut a kívánt pozícióba, majd húzza meg a szárnyascsavart. Ellenőrizze a megfelelő hézagot a munkadarab alatt a vágás előtt, nehogy kemény felületbe ütközzön, mint pl. padló, munkapad, stb.

## **A kapcsoló használata**

## **⚠VIGYÁZAT:**

- Mielőtt a szerszámba helyezné az akkumulátort, mindig ellenőrizze, hogy az oldalsó kapcsoló megfelelően működik, és visszatér az "OFF" állásba, amikor a kapcsolókar hátulsó részét lenyomja.

### **Fig.4**

A szerszám bekapcsolásához csúsztassa a kapcsolót az „I (ON)” pozíció irányába. A folyamatos működtetéshez nyomja le a csúszókapcsoló elülső részét az elreteszeléshez.

A szerszám kikapcsolásához nyomja le a csúszókapcsoló hátsó részét, majd csúsztassa az "O (OFF)" pozíció irányába.

## **Véletlenszerű újraindítást megelőző funkció**

Amikor az akkumulátor fel van helyezve az eszközre, és a csúszókapcsoló „I (ON)” állásban van, az eszköz nem indul.

A szerszám bekapcsolásához tolja a csúszókapcsolót az "O (OFF)" állásba, majd vissza a "I (ON)" pozícióba.

# ÖSSZESZERELÉS

## **⚠VIGYÁZAT:**

- Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen funkciót a szerszámon.

## **A vágószerszám felhelyezése és eltávolítása**

## **⚠VIGYÁZAT:**

- Ne húzza meg a befogópatron anyáját, ha nincs vágószerszám berakva, ellenkező esetben a befogópatronkúp eltörhet.

### Fig.5

Nyomja le a tengelyreteszt a tengely forgásának megakadályozásához, amikor a vágószerszámot felszereli vagy leszereli.

A vágószerszám beszerelésekor teljes mértékben tolja azt be a befogópatron kúpjába, majd a saru segítségével húzza meg a befogópatron anyáját, csavarkulcshoz hasonló módon.

A vágószerszám eltávolításához kövesse a felhelyezési eljárást fordított sorrendben.

### A befogópatron kúpjának kicserélése (országoként eltérő)

#### ⚠VIGYÁZAT:

- Használja a használni kívánt vágószerszámhoz megfelelő méretű befogópatronkúpot.
- Ne húzza meg a befogópatron anyáját, ha nincs vágószerszám berakva, ellenkező esetben a befogópatronkúp eltörhet.

### Fig.6

A befogópatron kúpjának kicseréléséhez lazítsa meg a befogópatron anyáját és csavarja le. Szerelje ki a befogópatron kúpját és cserélje ki a megfelelő befogópatronkúpra. Csavarja vissza a befogópatron anyáját.

## ÜZEMELTETÉS

#### ⚠VIGYÁZAT:

- Kerülje a vágószerszám erőltetését, nehogy meghajoljon vagy megcsavarodjon. Elpattanhat.
- A szerszám bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a vágószerszám és a befogópatron anyája biztosan be van-e húzva.

Megfelelő módon tartsa a szerszámot, úgy, hogy a vágószerszám biztonságos irányba nézzen, és semmilyen felülettel ne érintkezzen. Kapcsolja be a szerszámot és várja meg, amíg az eléri a teljes sebességet.

### Fig.7

Amikor bevezeti a szárazfalazatba való vezetőhornyos vágószerszámot a szárazfalazatba, óvatosan tolja be egyenesen a vágószerszámot addig, amíg a saru alaplemeze teljesen nem érintkezik az anyaggal.

Mozgassa lassan a szerszámot állandó nyomással az óramutató járásának irányába a vágás elvégzéséhez.

### Fig.8

Amikor egyenes vonalat vág, rögzítsen egy egyenes deszkát az anyaghoz és használja azt vezetőként. Mozgassa a szerszámot a nyíl irányába úgy, hogy a saru alaplemeze egy síkban van a vezető deszka oldalával.

Amikor a vágás befejeződött kapcsolja ki a szerszámot és várja meg amíg a vágószerszám forgása megáll és óvatosan távolítsa el az anyagtól.

### MEGJEGYZÉS:

- A szerszám használatakor a forgó mozgás a szerszám húzását okozza. Ha kisebb erőt fejt ki a szerszámra, kisebb lesz a húzás és sokkal pontosabb lesz a vágás. A túlzott nyomás vagy gyors vágás a vágószerszám eltompulását vagy eltörését okozhatja.
- Amikor egy csatlakozódoboz körül vág szárazfalazatot, vágjon az óramutató járásával ellentétes irányba, mert így könnyebb vágni.
- A szerszámhoz mellékelt standard vágószerszám csak szárazfalazat vágására használható. Amikor más anyagot vág, és nem szárazfalazatot, ne használja a standard szárazfalazatba való vezetőhornyos vágószerszámot.

### A többfunkciós vágószerszám használata (opcionális kiegészítő)

#### Fig.9

Amikor megkezdí a munkát a többfunkciós vágószerszámmal az anyagban, tartsa a szerszámot kb.45 fokos szögben úgy, hogy a saru alaplemeze szélé érintse az anyagot.

#### Fig.10

Óvatosan mozgassa a szerszámot egyenes helyzetbe, hogy a saru alaplemeze teljes mértékben érintkezzen az anyaggal.

### Körvezető (opcionális kiegészítő)

Körvágás átmérő: 10 cm - 34 cm

#### A körvezető felszerelése

#### Fig.11

Oldja ki a szárnyascsavart, amelyik a saru rögzítésére szolgál.

#### Fig.12

Igazítsa a körvezetőben található kiemelkedéseket a saruban található hornyokba, és rögzítse a sarut és a körvezetőt a szárnyascsavarral.

#### Fig.13

A vágásmélység beállításához lazítsa meg a szárnyascsavart és csúsztassa el a sarut a körvezető segítségével. A megfelelő beállítás elérése után húzza meg a szárnyascsavart.

#### A körvezető

#### Fig.14

Lazítsa meg a gombot és állítsa be a pozícióját a vágandó körnek megfelelően. (A vágandó furat méretei általános vezetővonalként a körvezető oldalára vannak feltüntetve.) A beállítás befejezése után húzza meg a gombot.

#### Fig.15

Helyezze be a gomb végét a vágandó kör középpontjába, és kezdje el a vágást az óramutató járásának irányába.



## Porszívó fedőlap (opcionális kiegészítő)

A tisztítási műveleteket a porszívó fedőlap segítségével végezze el, ennek során csatlakoztassa a szerszámot a Makita porszívóhoz vagy a porgyűjtőhöz.

### Fig.16

Lazítsa meg a szárnyascsavart és távolítsa el a sarut. Csatlakoztassa a porszívó fedőlapot és rögzítse a szárnyascsavarral.

A körvezető (opcionális kiegészítő) a porszívó fedőlapra szerelhető fel.

### Fig.17

Csatlakoztassa a porszívó csövet/porgyűjtőt a porszívó fedőlaphoz. Makita porszívóhoz való csatlakoztatáskor egy opcionális 28 mm-es belső átmérőjű csövet használjon.

### Fig.18

Makita porgyűjtőhöz való csatlakoztatáskor kapcsolja a porgyűjtő csövet közvetlenül a porkifűvőhöz.

## KARBANTARTÁS

### ⚠VIGYÁZAT:

- Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra került mielőtt átvizsgálja a szerszámot vagy annak karbantartását végzi.
- Soha ne használjon gázolajt, benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszineződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

### A szénkefék cseréje

#### Fig.19

A szénkeféket cserélje és ellenőrizze rendszeresen. Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a határjelzésig. Tartsa tisztán a szénkeféket és biztosítsa hogy szabadon mozoghassanak tartójukban. Mindkét szénkefét egyszerre cserélje ki. Használjon egyforma szénkeféket.

#### Fig.20

Helyezze egy hornyolt fejű csavarhúzó felső végét a szerszámon található nyílásba és távolítsa el a szénkefetartók fedelét, felfelé emelve azokat.

#### Fig.21

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a kefetartó sapkákat. Vegye ki a kopott szénkeféket, tegye be az újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat.

Helyezze vissza a szénkefetartók fedelét a szerszámra.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beállításokat a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrészek használatával.

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

### ⚠VIGYÁZAT:

- Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére.

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- Szárazfalazatba való vezetőhornyos vágószerszám
- Többfunkciós vágószerszám
- Befogópatronkúp
- Csavarkulcs
- Körvezető
- Porszívó fedőlap
- Eredeti Makita akkumulátor és töltő

### MEGJEGYZÉS:

- A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.

**Makita** Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium  
**Makita Corporation** Anjo, Aichi, Japan